

# MONTAGEANLEITUNG


TRANSPORT _____	01	ABSCHLUSSPROFIL _____	08
LAGERUNG _____	02	SCHUTZFOLIE _____	09
UNTERGRUND _____	03	KLEBEN _____	10
BEARBEITEN & ZUSCHNEIDEN _____	04	MONTIEREN _____	11
LÄNGSSCHNITT _____	05	FUGENSTOSS _____	12
AUSKLINKUNG _____	06	FINISH _____	13
BOHRUNGEN _____	07		



## 01 TRANSPORT

Für den Transport ist die untere Längskante zusätzlich mit einem U-Profil geschützt. Transportieren Sie die Platte vertikal, abgestellt auf dem erwähnten Schutzprofil. Achten Sie auf der Verpackung auf das Zeichen «oben»

## 02 LAGERUNG

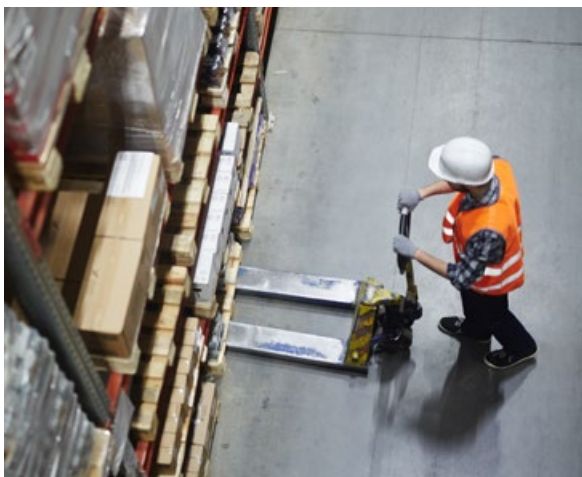

Lagern Sie die Platten liegend auf einem trockenen und flachen Untergrund, dessen Abmessungen gleich oder grösser jener der Platten sind. Dafür eignen sich eine oder mehrere Paletten. Es dürfen keine spitzen Gegenstände (wie Kieselsteine etc.) unter den Platten liegen. Bei grosser Kälte werden die Platten etwas steif mit Zug auf die Ecken. Lagern Sie die Platten vor der Montage mindestens 24 Stunden bei Zimmertemperatur in der Werkstatt.

## 03 UNTERGRUND



Der plane Untergrund muss gesäubert, staub- und fettfrei sein. WSP-dekor™ kann auf bestehende Keramikplatten, Zement-Grundputz, Beton, Spanplatten oder anderen Trägerplatten mit dem Montagekleber Speedcol aufgeklebt werden. Bei saugenden und porösen Untergründen wie z.B. Phermacell muss eine Tiefengrundierung aufgetragen werden. Dafür eignet sich eine Grundierung auf Polymerdispersionsbasis.

## 04 BEARBEITEN & ZUSCHNEIDEN



Die WSP-dekor™ Paneelen können auf dem Bau angepasst und mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden. Für die Bearbeitung tragen Sie eine geeignete Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Gehörschutz und eventuell Handschuhe.


Für das Zuschneiden verwenden Sie durchgehend diamantbestückte Sägeblätter. Für die Stichsäge z.B. Bosch T150RF, für die Handkreissäge z.B. Diamant-Galvanotrennscheibe D 160x1.6 mm, D427, umlaufend geschlossen ohne Verzahnung.

## 05 LÄNGSSCHNITT



Bei geraden Schnitten verwenden Sie einen Anschlag. Das beste Resultat erzielen Sie mit einer Handkreissäge, z.B. Festool. Kürzere Schnitte können auch mit der Stichsäge gemacht werden. Beim Zuschneiden liegt die mit der Schutzfolie abgedeckte Sichtseite nach unten (Stichsäge) resp. nach oben (Handkreissäge). Nach dem Zuschneiden die Fräskante mit Schleifpapier leicht abziehen.

## 06 AUSKLINKUNG

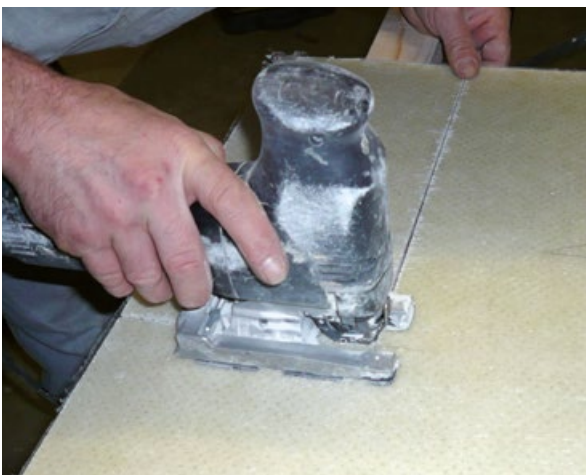

Diese werden mit der Stichsäge ausgeschnitten. Auch hier liegt die mit der Schutzfolie abgedeckte Sichtseite nach unten. Alle Schnittkanten mit dem Schleifpapier fein brechen und abziehen. Absplitterungen werden damit vermieden.

## 07 BOHRUNGEN




Die notwendigen Bohrungen auf der Schutzfolie anzeichnen und unbedingt von der Sichtseite her bohren. Für die Steckdosen verwenden Sie einen Dosenbohrer mit einem Durchmesser von 60 mm, durch gleichzeitiges andrücken und wippen ist das Steckdosenloch blitzschnell gebohrt.

## 08 ABSCHLUSSPROFIL



Das allfällig mitgelieferte Abschlussprofil auf die gewünschte Länge abschneiden und mit dem Montagekleber Speedcol punktwise auf der Rückseite der WSP™-Platte, oder direkt auf der Wand fixieren.

## 09 SCHUTZFOLIE

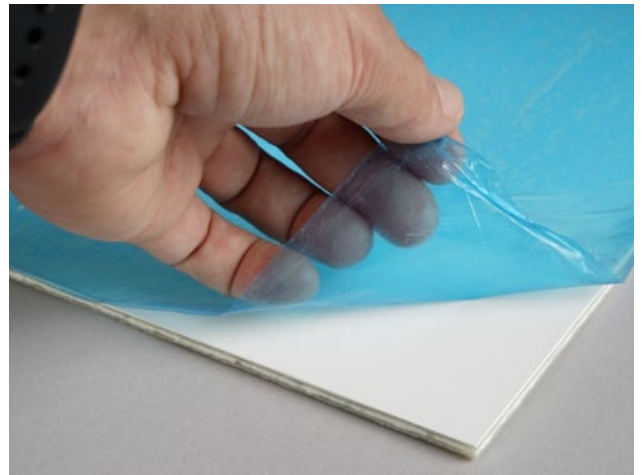

Reinigen Sie die Rückseite der Platte staubfrei mit einem feuchten Baumwollappen. Nach dem Anprobieren wird die Schutzfolie auf der Sichtseite abgezogen. Überprüfen Sie die Oberfläche vor der Montage. Verarbeiten Sie keine beschädigten Platten. Arbeiten Sie die nächsten Schritte besonders sorgsam, da die Sichtfläche nicht mehr geschützt ist.

## 10 KLEBEN



Entweder auf die Rückseite der WSP™-Platte oder direkt auf die Wandfläche in Abständen von ca. 8 cm den Montagekleber Speedcol punktwise aufspritzen. Bei einem sauberen, planen Untergrund genügt weniger Kleber, bei einem unebenen Untergrund muss mehr Kleber aufgetragen werden, damit die Unebenheiten ausgeglichen werden. Allfällige Bohrlöcher müssen mit dem Kleber auf der Rückseite der WSP™-Platte gut und vollständig hinterfüllt werden. Bei Plattenstößen und im Bereich des Kochfeldes sind die Klebepunkte auf ca. 5 cm zu reduzieren. Damit ist eine dauerhafte Fixierung auch stärker beanspruchter Zonen gewährleistet.

## 11 MONTIEREN



Die WSP-dekor™ Platte an der vorgesehenen Position an die Wand satt anpressen und mit der Wasserwaage ausrichten. Vermeiden Sie ein Schieben der Wasserwaage auf der Oberfläche der Platte. Eine allfällige Schüsselung der Platte kann mit dem schnell haftenden Montagekleber WSP™-speedcol innerhalb der nächsten paar Minuten ausgeglichen werden. Für die Feinjustierung verwenden Sie einen Saugnapf.

## 12 FUGENSTOSS



Für den Fugenstoss stellen wir Ihnen Profile zur Verfügung. Für die Innenecke das 90°-Profil, für den Flächenstoss das 180° Profil. Sie können auch die Platten stumpf stossen. Auf Wunsch und gegen Verrechnung liefern wir dazu den passend eingefärbten Fugendichtstoff WSP™-topcon.

## 13 FINISH



Allfällige Rückstände und andere Verschmutzungen können mit Aceton oder Nitroverdünner abgewischt werden. Für Rückstände der Schutzfolie verwenden Sie ausschliesslich Nitroverdünner.



### MONTAGEKLEBER SPEEDCOL

WSP-dekor™ wird ab Werk auf das bestellte Fertigmass millimetergenau zugeschnitten. WSP-dekor™ schrumpft nicht und dehnt sich nicht aus. Die Platten werden millimetergenau eingepasst.

Für eine schnelle und einfache Montage empfehlen wir unseren **Montagekleber WSP-speedcol**.